2012 年 4 月 20 日 株式会社ディー・ディー・エス バイオセキュリティ事業本部

UBF-blue をご利用のお客様へ - PC 買い替え時のご注意 -

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

指紋認証ユニット UBF-blue をご利用のお客様へご案内いたします。パソコンの買い替えなどで、Intel 社チップセット搭載の PC を導入される際は、以下の内容にご注意ください。

1. 概要

Intel 5 シリーズ以降の Intel 社チップセットを搭載した PC では、USB1.1 通信の帯域不足が発生しやすい構造となっています。UBF-blue は USB1.1 通信を利用するため、これらの PC で UBF-blue を他の USB1.1 通信を行う機器と同時に使用すると、USB1.1 通信の帯域不足が発生することがあります。

2. 現象

上記帯域不足が発生した場合、UBF-blue 本体は正常状態(LED が点灯または点滅)を示しますが、指紋認証画面では「指紋センサーは接続されていません」等、センサー未接続を示すエラーが表示されます。(※UBF-mini-S でも同様です)

3. 対象チップセット

以下シリーズのチップセットを搭載した PC で、本現象の発生を確認しております。

- Intel 5 シリーズ (Intel 5 Series Chipset and Intel 3400 Series Chipset)
- Intel 6 シリーズ (Intel 6 Series Chipset and Intel C200 Series Chipset)
- ※ Intel 7 シリーズでの現象の発生は未確認ですが、当該部分の構成が Intel 5,6 シリーズと同様のため、Intel 7 シリーズも本現象の発生対象となると考えられます。

4. 原因

上記チップセットは、USB1.1 通信 (Low Speed, Full Speed) を USB2.0 通信 (High Speed) に変換する機構 (Transaction Translator、以下 TT) を持つ USB ハブを内蔵しています。この内蔵ハブでは、複数のポートに接続された USB1.1 通信を 1 つの TT で処理する構成になっています (Single TT)。このような構成で、ポートにマウス、キーボード、UBF-blue など USB1.1 通信を行う機器を複数接続すると、USB1.1 通信の帯域幅を超過し、帯域幅を超えた時点の機器が利用できなくなります。本現象は、Single TT の外付け USB ハブでも発生する現象です。

5. 対策

対象のチップセットを搭載した PC をご利用の際は、通常利用するすべての USB 機器を PC に接続し、UBF-blue が正しく動作するか事前にご確認ください。

本現象が発生した場合は、以下のいずれかの対策をご検討ください。

(1) USB 機器のつなぎかえ。

EHCI コントローラ 1 つに対して UBF-blue のみを接続させるように、USB 機器のポート接続位置を変更する。(参考情報 6.2.を参照)

(例: PC の前面と背面に USB ポートがある場合、前面に UBF-blue のみを、背面にマウス、キーボードを接続するなど)

- (2) 指紋認証ユニットとして UBF-neo を利用する。 (UBF-neo は、帯域不足が発生しにくい転送方式を採用しています)
- (3) UBF-blue を利用する際に、一時的に他の USB1.1 機器を抜く。
- (4) Multiple TT の外付け USB2.0 ハブを PC に接続して、UBF-blue や他の USB1.1 機器を接続する。
- (5) Single TT の外付け USB2.0 ハブを PC に接続して、UBF-blue だけを接続する。他の USB1.1 機器は PC の USB ポートにに接続する。

6. 参考情報

6.1.UBF-blue 仕様

表 UBF-blue 本体の仕様

項目	内容
型番	UB-P010 / UB-P910
外形寸法	35 (W) × 74 (D) × 18 (H) [mm]
質量	24g
USB コネクタ	ミニBレセプタクル
定格	DC5V、200mA
転送形態	USB 1.1 Full-Speed、アイソクロナス転送
使用環境	0~40°C、80%RH (結露なきこと)
センサー	ATMEL 社製 FingerChip
付属品	台座、USB ケーブル (0.5m)

- UBF-blue は 32bit 版 OS のみの対応です。64bit 版 OS には対応していません。
 (Windows7 では 32bit 版に限り利用できます。但し、UBF は Windows7 に対応していないため、Windows7 では後継の EVE シリーズをご利用ください。)
- UBF-blue は定格 5V, 200mA です。UBF-blue を接続する USB ポートに 5V, 200mA の電力が 供給されるよう機器を接続してください。

- 常時電源供給される USB ポート (PC の電源が OFF の時も接続している USB 充電対応機器 への充電が可能なタイプ) に UBF-blue を接続した場合、PC 電源投入時に UBF-blue が初期 化できず正しく動作しないことがあります。その場合は、UBF-blue を挿し直してください。
- UBF-blue は USB1.1 Full-Speed モード、アイソクロナス転送で転送を行います。他の高帯域の機器やアイソクロナス転送に対応した機器と同時に UBF-blue を使用すると、帯域不足となり正常に動作しない場合があります。

6.2. Intel 社のデータシートより

- Intel 5 Series Chipset and Intel 3400 Series Chipset datasheet


 http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/5-chipset-3400-chipset-datasheet.html

 「5.19 Integrated USB 2.0 Rate Matching Hub」より下図 Figure 5-10 を引用。
- Intel 6 Series Chipset and Intel C200 Series Chipset datasheet
 http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/6-chipset-c200-chipset-datasheet.html
 「5.19 Integrated USB 2.0 Rate Matching Hub」より下図 Figure 5-10 を引用。
- Intel 7 Series Chipset Family PCH: Datasheet

 http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/7-series-chipset-pch-datasheet.html

 「5.19 Integrated USB 2.0 Rate Matching Hub」より下図 Figure 5-10 を引用。

Figure 5-10. EHCI with USB 2.0 with Rate Matching Hub

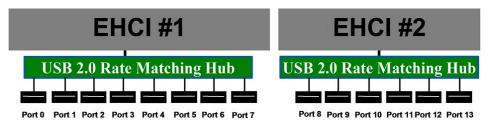

1つの EHCI(USB コントローラ)に対し、Single TT の内蔵ハブ(USB 2.0 Rate Matching Hub)が1つあり、ハブに複数の USB ポートがあります。1つのハブに対し、複数の USB1.1 機器を接続すると帯域不足が発生しやすくなります。対策(1)に記載の通り、UBF-blue と他の USB1.1 機器とを別の内蔵ハブに対して接続することで UBF-blue の帯域不足を解消することができます。

7. お問い合わせ

本内容についてご不明な点がありましたら、弊社担当営業または各製品サポートセンターまでお問い合わせください。

- UBF サポートセンター mail <ubfsupport@dds.co.jp>
- EVE FA サポートセンター mail <evefasupport@dds.co.jp>
- EVE MA サポートセンター mail <evemasupport@dds.co.jp>

以上